



e@sy

WARNING Nr. 38

Perdita parametrizzazione di un PLUG

Descrizione

In alcune installazioni è stata constatata la perdita della parametrizzazione di una o più risorse interne dei PLUG Input / Output. La causa di questa anomalia è stata attribuita a **disturbi elettrici** presenti sull'impianto.

Questa perdita di parametrizzazione si manifesta con una de-validazione delle risorse interne del PLUG e una inizializzazione dei loro parametri o addirittura con la sparizione del PLUG stesso.

Questo fenomeno può verificarsi su siti dove sono presenti perturbazioni transitorie generate da strumenti installati in prossimità dell'e@sy (per es. inverter..) o dove i cavi di potenza sono vicini nella loro tratta ai cavi a bassa corrente degli I/O di un PLUG.

Prodotto(i) interessato(i)

I PLUG di Ingressi / Uscite della famiglia PLUG della gamma e@sy sono interessati da questo rischio.

Soluzione(i)

E' stato implementato un filtro software nella versione 3.8.2 dell'e@sy (-pro e -IO) per rendere immuni i PLUG da questo rischio. Vi invitiamo a effettuare questo aggiornamento quale soluzione di problemi analoghi riscontrati o al fine di prevenire future anomalie.

NOTA

Le versioni firmware dei PLUG a oggi sono le seguenti:

RIF.	Descrizione	Versione
PLUG501	PLUG 4.0.0.0	1.0.1
PLUG502	PLUG 0.4.0.0	1.0.1
PLUG503	PLUG 0.0.4.0	2.0.0
PLUG505	PLUG 7.0.0.0	1.0.1
PLUG507	PLUG ExtenBUS/1COM	2.0.0
PLUG508	PLUG Power 12/24VAC/DC	1.0.0
PLUG510	PLUG Power 230VAC	1.0.0
PLUG511	PLUG 0.0.2.2	1.0.2
PLUG512	PLUG 4.0.0.0 230VAC	1.0.0
PLUG513	PLUG 0.7.0.0 Optoisolate	1.0.1

La versione (firmware) del PLUG è riportata nel dossier « Identità » della sua risorsa. Esempio: Parametrizzazione→Risorse→Extenbus→Extension PLUG507→PLUG01

Nel caso in cui abbiate PLUG di versione anteriore a quelle su citate, vi invitiamo a contattare il nostro supporto tecnico al fine di verificare o meno la necessità di un aggiornamento del PLUG.

	Via Ferrero 10 - 10090 Rivoli - Cascine Vica (To) http://www.carpaneto.it	Tel.: 011.95.90.111 Fax: 011.95.90.115 Hot-line: 011.95.90.117	WARNING 38:Perdita param. PLUG		
			Gamma prodotti e@sy	Data 14/05/09	mr